



横吊クランプ

HLC-U

(先割れ型)

取扱説明書

- この取扱説明書は、クランプの基本的なご使用方法および扱い方について説明しております。ご使用前によくお読み頂き、安全作業のため使用上の注意を守って正しくお使い下さい。

SUPER TOOL

荷役、運搬に安全をお届けする **スーパークランプ**

<p>立吊クランプ (SVC)</p>	<p>スクリーカムクランプ (SCC SCC-W)</p>	<p>スクリーカムクランプJ型 (SJC SJC-S)</p>
<p>立吊クランプ (SVC-H SVC-WH SVC-L)</p>	<p>スクリーカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型 (スイベルタイプ) (SUC)</p>	<p>スクリーカムクランプ ダブル・アイ型 (SDC-N SDC-WN SDC-S)</p>
<p>立吊クランプ (SVC-E)</p>	<p>形鋼クランプ (HLC-S HLC-W)</p>	<p>吊フック (HHC)</p>
<p>横吊クランプ (HLC-H HLC-WH HLC-U)</p>	<p>自在型横吊クランプ (GVC-E)</p>	<p>スーパーロックフック (SLH-N SLH-S SLH-A)</p>

ご注文に応じて各種別注品の製作を承ります。

スーパークランプのご使用について

このたびはスーパークランプをお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。スーパークランプは鋼材および加工品等の運搬用として開発された省力吊具です。

正しいご使用のお願い

作業の安全と能率を高めるため、本書の取り扱い要領を充分にご理解頂いた上で、安全にご使用下さいますようお願い致します。

最高の能率と経済性

細かい点にまで配慮されたスーパークランプの持つ高度な機能と合理性および用途の広さは最高の能率と経済性を発揮します。

安全性には格別の配慮

特に安全面については、最大容量の3倍(または2倍)の荷重による引張試験など、十分な安全性を求めるとともに製品個々に製造番号を付記するなど、格別な配慮を致しております。

安全上のご注意

玉掛け用クランプをご使用になる前に、必ずお読みください。

玉掛け用クランプ（以下、クランプという）の使い方を誤ると、吊り荷の落下などの危険な状態になります。

ご使用前に、必ずこの取扱説明書を熟読し、正しくお使い下さい。

クランプを購入され使用される事業主はもとより、作業される方に『クレーン等安全規則』『玉掛け用クランプの作業マニュアル』『貴社の作業基準』などを教育し、作業される方が、クランプの知識・安全の情報・そして注意事項の全てについて習熟されたことを確認の上、作業に従事して下さい。

この取扱説明書に使用する注意事項を下記『危険』『注意』の2つに区分しています。



危険

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、死亡または重傷を受ける可能性が想定される場合。




注意

取り扱いを誤った場合に、危険な状態が起こりえて、中程度の傷害や軽傷を受ける可能性が想定される場合、および物損の損害が想定される場合。

なお、**△ 注意**に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。いずれも重要な内容が記載されていますので、必ず守って下さい。

●記号の説明



・  記号は、危険・注意を促す内容がある事を告げるものです。図の中に具体的な注意内容が記載されています。



禁止

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。



指示

記号は、行為を強制したり、指示したりする内容を告げるものです。図の中や近傍に具体的な指示内容が記載されています。




（右図の場合は2点吊り）









2点吊り

※ お読みになった後は、お使いになる方がいつでもご覧になれるところに必ず保管して下さい。







1. 取り扱い全般について

 危 険	
<ul style="list-style-type: none"> ●取扱説明書、および注意タグまたは注意銘板の内容を熟知しない人は使用しないで下さい。 ●法定資格のない人は、絶対にクレーン操作、玉掛け作業をしないで下さい。（クレーン等安全規則第221条・第222条） ●吊り上げ運搬中や反転作業中には、吊り荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないで下さい。（クレーン等安全規則第28条・第29条） ●玉掛け作業以外には、使用しないで下さい。 	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ●作業開始前の点検や定期点検を必ず実施して下さい。（クレーン等安全規則第217条・第220条） 	 指示



2. 作業前の確認について





 危 険	
<ul style="list-style-type: none"> ●作業方法に適合しないクランプは、使用しないで下さい。 ●クランプの変形、亀裂、作動不良、摩耗など異常のあるものは使用しないで下さい。 ●吊り荷の条件が次の場合は、クランプを使用しないで下さい。（ぜい性材、高硬度材、および低硬度材や強度の著しく低い材料、つかみ部の勾配が抜け勝手に8°を超える部材） 	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ●クランプ本体に表示された型式、最大容量、クランプ範囲、定期点検済表示を確認して下さい。 ●吊り荷の荷重が、使用するクランプの最大容量の許容範囲内であること。 ●吊り荷の板厚が、使用するクランプのクランプ範囲内であること。 	 指示
 注 意	
<ul style="list-style-type: none"> ●環境の条件が次の場合は、クランプを使用しないで下さい。（吊り荷の温度が150℃以上の高温、および-20℃以下の低温、酸・アルカリ等の溶液中、および雰囲気中） 	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ●クランプに使用するスリングは、玉掛け作業に適合したものを使用して下さい。 	 指示

3. 使用方法と玉掛け作業について






 危 険	
<ul style="list-style-type: none"> ● 1点吊りで、クランプを使用しないで下さい。(専用品・特注品を除く) ● クランプで、次のような吊り方は使用しないで下さい。(重ね吊り、当て物吊り、段吊り、共吊り、および横つかみ吊り) ● クランプで、鋼矢板の引き抜き、およびそれらの立吊り作業をしないで下さい。 ● 強風時、危険が予想される場合は、クランプを使用しないで下さい。 ● 油圧ショベルでは、クランプを使用しないで下さい。 (玉掛け作業に適したフック等を装備した場合は、「労働安全衛生規則第164条」および「労働基準局通達基発 542号」によること。) 	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ● クランプの取り付けは、2個以上のクランプでバランスを保つ位置に取り付け、吊り荷の安定を図るようにして下さい。 	 2点吊り
<ul style="list-style-type: none"> ● クランプの吊り角度、および掛け幅角度は、型式にあった規定の角度以内であること。 ● クランプの開口部の奥まで、吊り荷を差し込んで下さい。 ● ロック装置付きのクランプを使用する場合は、必ずロックを掛けて使用して下さい。 	 指示
 注 意	
<ul style="list-style-type: none"> ● 吊り荷のつかみ部に、油、塗料、スケール、サビ等の付着物がある場合は、使用しないで下さい。 ● クランプを投下したり、引きずったりしないで下さい。 	 禁止

4. クレーンの操作について

 危 険	
<ul style="list-style-type: none"> ● クランプの最大容量を超える吊り荷は、絶対に吊らないで下さい。 ● 吊り荷やクランプに、衝撃荷重が働くようなクレーン操作はしないで下さい。 ● クランプで吊った荷に、人は乗らないで下さい。また、人の乗る用途には、絶対に使用しないで下さい。 ● クランプで、地球吊りをしないで下さい。 ● 吊り荷を吊り上げ中に、クランプのロックを開放しないで下さい。 ● 吊り荷から取り外したクランプを、再度吊り荷に引っ掛けたり、隣接の部材に当てたりしないで下さい。 	 禁止

<ul style="list-style-type: none"> ●クレーンで巻き上げる時、吊り環に荷重が掛かった時点で、一旦停止して、安全確認（差し込み深さ、ロック状態）をして下さい。 ●着地前に一旦停止して、次の事項を確認して下さい。（吊り荷の傾き、転倒、および着地場所とその周辺の安全確保） 	 指示
 注 意	
<ul style="list-style-type: none"> ●吊り荷を引きずるようなクレーン操作はしないで下さい。 ●クランプで吊り荷を吊ったまま、クレーン（巻き上げ機等）の運転位置から離れないで下さい。 	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ●クレーンの巻き上げ・巻き下げは、静かに丁寧に行って下さい。 	 指示


5. 保守点検・保管・改造について

 危 険	
<ul style="list-style-type: none"> ●クランプ、および付属品の改造は、絶対にしないで下さい。 ●クランプ、および付属品に溶接、加熱などをしないで下さい。 ●当社純正部品以外は、絶対に使用しないで下さい。 ●修理が必要なクランプは、別の場所に保管し、誤って使用されないようにして下さい。 	 禁止
<ul style="list-style-type: none"> ●保守点検、修理は、事業者が定めた専門知識のある人が行って下さい。 ●保守点検で異常があった時は、そのまま使用せず、ただちに補修、または廃棄して下さい。 ●クランプの可動部、カム、パッド等にかみ込んだ塗料・汚泥等を除去して下さい。 	 指示
 注 意	
<ul style="list-style-type: none"> ●保守点検、修理をする時は、必ず空荷（吊り荷がない）の状態で行って下さい。 ●保守点検、修理をする時は、点検作業中の表示（『点検中』など）を必ず行って下さい。 ●クランプの回転部分（ピン回り）・ガイド溝等、摺動部に必ず注油して下さい。 ●クランプは必ず室内に保管して下さい。 	 指示

【ご 注 意】 分解・組み立てに伴う検査項目・点検基準は、取扱販売店、または当社営業所までご用命下さい。



■一般的なクランプ取り扱い上の注意（各機種共通）

1. 必ず用途に応じた型式のクランプをご使用下さい。吊り方向（ロープ角度）には特にご注意下さい。
2. 吊り荷の質量を確認し、クランプの最大容量（表示トン数）以上のものには使用しないで下さい。（オーバーロードの禁止）
3. 使用前に次の点を確認して下さい。
 - （イ）クランプの最大容量は適正か。
 - （ロ）クランプの作動に異常がないか、各部のボルトに緩みはないか。
 - （ハ）カムおよびパッドの歯面には油脂、その他の異物の目詰まりはないか。
4. クランプ範囲外の寸法の吊り荷には使用しないで下さい。
5. クランプを取り付けの際、吊り荷が本体の開口部の奥に当たるまで十分に押し込んでクランプして下さい。
6. クランプの型式や最大容量により異なりますが、一般的に硬質物並びに軽量物（最大容量の 1/5 以下又は最大クランプ範囲の 1/4 以下）の吊り上げにはカム、パッドの歯先の噛み込みが不充分となりがちですから、クランプ状態を確認の上、安全には特にご注意下さい。
7. 安全ロック付の物は必ずロックが完全に掛かっていることを確認して下さい。
8. 吊り荷の荷重がアンバランスにならぬよう、特にクランプ位置又はロープの重心の割出しを厳格にして下さい。特に横方向の重心の割出しは重要です。
9. 2 点吊りの場合は必ず 2 本のワイヤロープを使用し、その長さは等しくなるようにして下さい。（図 A）

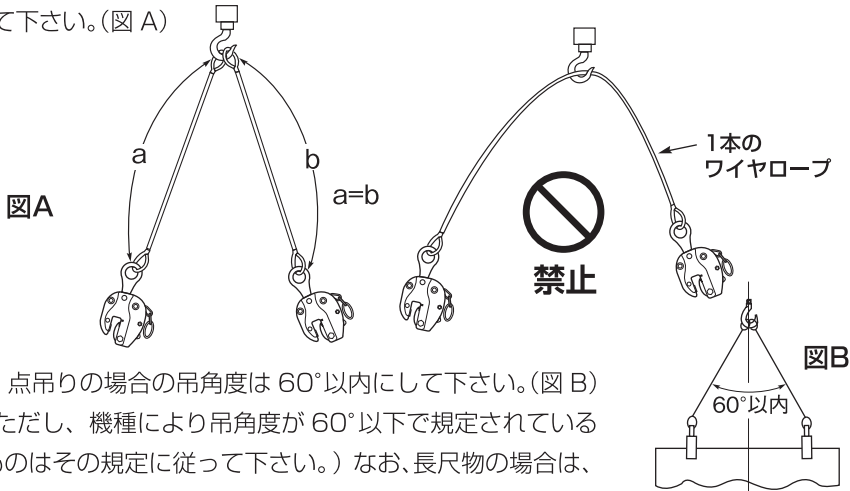


10. 2 点吊りの場合の吊角度は 60° 以内にして下さい。（図 B）
（ただし、機種により吊角度が 60° 以下で規定されているものはその規定に従って下さい。）なお、長尺物の場合は、天秤吊りにて作業して下さい。

11. 鋼板や鋼材等の2枚以上の重ね吊りは出来ません。
12. 吊り上げの際は吊り荷が地面を離れる瞬間に予期せぬ方向に移動することがありますので、吊り上げを一旦停止し重心の状態、クランプ位置など安全状況を確認の上、吊り上げて下さい。クランプに荷重が完全に掛かりバランスがとれるまでは危険時間です。
13. 吊り上げ運搬中や反転作業中には、吊り荷の落下、転倒範囲内に立ち入らないで下さい。(図 C)

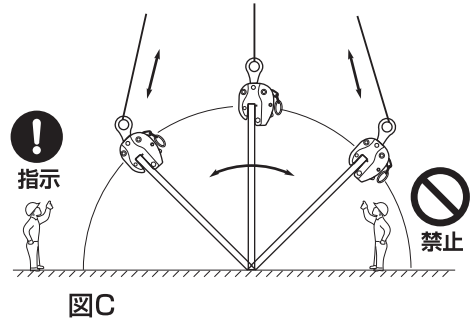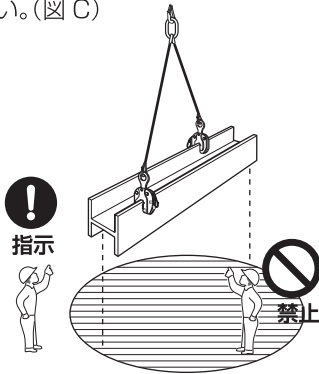

14. クランプで吊った荷に、人は乗らないで下さい。
また、人の乗る用途には、絶対に使用しないで下さい。
15. 鋼板の反転瞬間角度は最大 30°以内に保って下さい。(図 D)

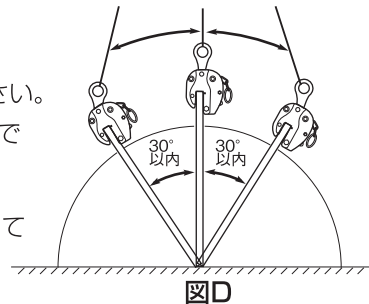

16. 吊り荷に油脂類その他スケールやさび止め塗料等が付着していると、クランプ力が著しく低下しますので、必ず除去してから作業を行って下さい。
17. 吊り上げ作業中はクランプや吊り荷を他の物に当てたり引っ掛けたりしないで下さい。(特に吊り下ろし作業中にご注意下さい。) 衝撃やロープのゆるみで落下事故の原因となります。
18. 一旦着地させた後、再度吊り上げをする時はクランプ状態を再確認して下さい。
19. 加熱物又は腐蝕液中での使用は、安全率、耐久度が低下しますので使用しないで下さい。
20. クランプの改造・溶接・加熱などはしないで下さい。
21. クランプを吊り荷に取り付けたままで、電気溶接をしないで下さい。
22. 日常の点検および注油を行って下さい。

■クランプの管理および点検

I クランプの管理方法

クランプは苛酷な使用条件でも能率的な安全作業を行うために、日常の管理が大切です。そのためには次の事項を守って下さい。

- (1) クランプの使用基準を明示し管理して下さい。
- (2) 保管場所は屋内とし屋外に放置しないで下さい。
- (3) 次の点検をし、完全な状態で保全に注意して下さい。
 - (イ) 作動状態
 - (ロ) カム、パッドの歯先の摩耗や欠損および目詰まり。
 - (ハ) 本体の歪み、特に開口部の開き。
- (4) 使用中又は点検時に発見した危険なクランプは故障修理箇所などを明記の上、良品と区別し、早急に整備して下さい。
- (5) 保管する時は、カムとパッドの歯先の保護のため、木片等の軟質材をはさんで下さい。
- (6) メーカーの点検は必ず受けるようにして下さい。
- (7) 毎週1回は「点検基準書」を参照の上、点検、整備を実施して下さい。また、摺動部には定期的に注油をして下さい。(ただし、カム、パッドの歯部の油分は除去して下さい。)

II 定期点検

定期点検整備基準に基づき定期的に検査を実施して下さい。クランプはご使用頂く業種、使用条件などそれぞれ多様にわたっておりますので、機能や寿命が大きく異なってきます。従って使用者によって効果的な取扱基準、点検基準を作成し、自主的に実施して頂くことをお奨めします。そのためには、スーパークランプの点検基準を参考に、是非徹底した管理保全により安全確保を期されますようお願い致します。

なお、修理部品は簡単に交換できるような構造になっておりますので確実に実施して下さい。また部品は常備する事をお奨め致します。

基準作成にあたり次の事項にご留意下さるようお願い致します。

- (1) 取扱基準
 - (イ) 使用基準（吊り荷の形状、作業方法による）の作成。
 - (ロ) 取扱使用上の注意事項の徹底。
 - (ハ) 管理、保管上の注意。
- (二) 現場チェックの義務づけ。

2) 定期点検基準

(イ) 定期点検実施日の確立

(ロ) 点検整備方法の確立

a) 点検実施の時期

d) 点検、検査の用具

b) 点検責任者

e) 使用限界の確立

c) 点検実施場所

f) 補修の場合の処置と方法の明示

Ⅲ メーカー点検の方法

弊社では次のような方法で点検を行っております。

(1) 作動状態のチェック

(2) カム、パッドの歯先の摩耗や欠損および目詰まりのチェック

(3) 本体の歪みのチェック

(4) シャックルの歪みのチェック

(5) ボルト、ピン、リンク、ばねの状態のチェック

(6) 全般的な探傷のチェック

(7) その他点検基準による検査項目のチェック

使用頻度が高く、オーバーロードによる強度の低下による欠陥を早期に発見し事故を未然に防止するため、ご希望により耐荷重検査並びに各部の精密探傷検査も整備補修とあわせて実施致します。

〈吊具のコンサルタントとして気軽にご相談下さい。〉

ご希望により特殊吊具を製作致します。

ご照会については下記事項をお知らせ下さい。

(1) 取り扱う品物の材質および重量

(2) 取り扱う品物の形状および寸法

(3) 取り扱う方法（使用目的、掴み位置）

(4) クランプの容量（クランプ範囲、最大容量）

(5) 周囲の状況


(6) その他ご要望事項

ワイヤロープの吊角度と安全荷重

ワイヤロープの最大許容負荷重（安全荷重）も吊角度により変化します。したがって吊角度にご注意の上、正しい径のワイヤロープを選定の上お使い下さい。

（表に示す切断荷重はJIS G 3525 4号 6×24A種による）

ワイヤロープの吊角度と安全荷重相関表（2点吊りの場合）

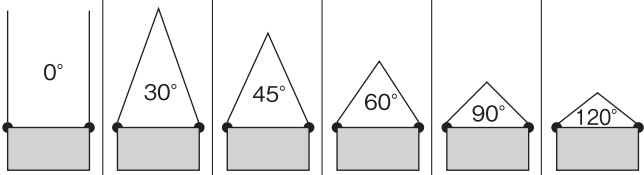D ワイヤロープの径 mm	σ 切 断 荷 重 ton	W 安全 荷重 (本に対する) 安全率 S=6 とする。 $W=\sigma/S$ ton						
			(角度吊による、吊り上げ効率の変化・%)					
			100%	96%	92%	86%	70%	50%
			ワイヤロープの2本使用時の最大許容負荷重（安全荷重）（ton）					
8	3.21	0.54	1.08	1.04	0.99	0.93	0.76	0.54
9	4.06	0.68	1.36	1.31	1.25	1.17	0.95	0.68
10	5.02	0.84	1.68	1.61	1.55	1.44	1.18	0.84
11.2	6.29	1.05	2.1	2.02	1.93	1.81	1.47	1.05
12.5	7.84	1.31	2.62	2.52	2.41	2.25	1.83	1.31
14	9.83	1.64	3.28	3.15	3.02	2.82	2.3	1.64
16	12.8	2.13	4.26	4.09	3.92	3.66	2.98	2.13
18	16.2	2.7	5.4	5.18	4.97	4.64	3.78	2.7
20	20.1	3.35	6.7	6.43	6.16	5.76	4.69	3.35
22.4	25.2	4.2	8.4	8.06	7.73	7.22	5.88	4.2
25	31.3	5.22	10.44	10.02	9.6	8.98	7.31	5.22
28	39.3	6.55	13.1	12.58	12.05	11.27	9.17	6.55
30	45.1	7.52	15.04	14.44	13.84	12.93	10.53	7.52
31.5	49.8	8.3	16.6	15.94	15.27	14.28	11.62	8.3
33.5	56.3	9.38	18.76	18.01	17.26	16.13	13.13	9.38
35.5	63.2	10.53	21.06	20.22	19.38	18.11	14.74	10.53

[4点吊りをされるとききの最大許容負荷重(安全荷重)は、上表に該当する箇所の数値を2倍して下さい。]

ワイヤロープの径と安全荷重の簡易算出表（1点吊りの場合）

1) $D = \sqrt{W \times C}$

2) $W = \frac{D^2}{C}$

D=ワイヤロープの径 mm

W=安全荷重 ton

C=定数=120

(安全率S=6とする。)

★3ton用のワイヤロープの径を求めるときは、

① $D = \sqrt{W \times C}$

$D = \sqrt{3 \times 120} = \sqrt{360} = 19 \rightarrow 20\text{mm}$

★25mm径のワイヤロープの使用荷重(安全荷重)を求めるときは、

② $W = \frac{D^2}{C}$

$W = \frac{25^2}{120} = \frac{625}{120} = 5.2 \rightarrow 5.2\text{ton}$



横吊クランプ

HLC-U

(先割れ型)

取扱説明書と点検基準



横吊クランプ

HLC-U

(先割れ型)

■用 途

構造用形鋼(H形・I形・T形・L形鋼)や平鋼板の横吊り(水平吊り)はもちろん、各形鋼の長手方向を水平に吊上げるのに、ご使用出来ます。


■特 長

- 1.H形鋼・I形鋼はもちろん、平鋼板についても安定した横吊り(水平吊り)作業が出来ます。
2. クランプ本体を先割れ(2分割)にすることにより、形鋼等の長手方向両端より、はさみ込んで取付けることが出来ます。
3. クランプの取付け、取外しは U ハンドルの操作により容易に出来るようグリップを設けています。

■仕 様

品 番	容量(ton)	クランプ範囲(mm)	質量(kg)
HLC 0.5U	0.5	0~25	3.2
HLC 1U	1	0~30	5.1
HLC 2U	2	0~35	8.7
HLC 3U	3	0~40	13.5
HLC 5U	5	0~45	21.5

部品名称

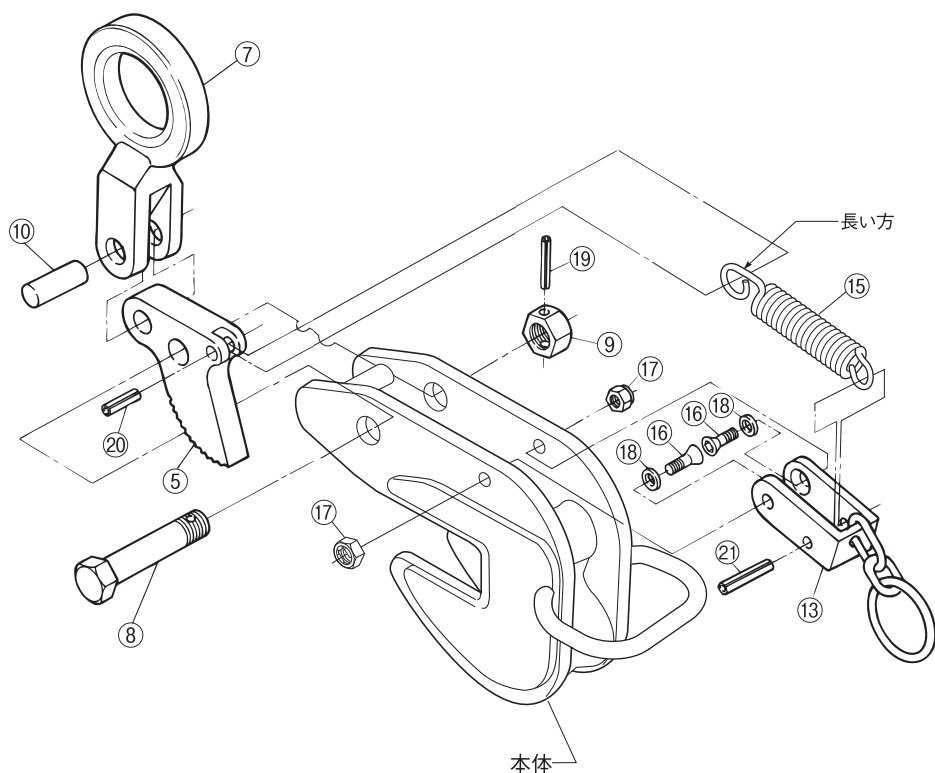

部品No.	部品名称	部品記号	セット個数	部品No.	部品名称	部品記号	セット個数
シャックル				ハンドル			
7	シャックル	HLCH	1	13	Uハンドル	HLCU	1
10	シャックル用ピン	HLCY	1	21	スプリングピン	HLCQ	1
カム				16	六角穴付皿ボルト	HLCK	2
5	カム	HLCT	1	17	Uナット		2
20	スプリングピン	HLCR	1	18	カラー	HLCC	2
8	カム支持ボルト	HLCN	1				
9	カム支持ナット		1	15	ばね	HLCS	1
19	スプリングピン	HLCO	1				

注:1) 部品注文の際には、部品番号の後に呼び容量の数値とUの記号を併記して下さい。


(例:2トン用カムは、HLCT2Uとする。)

2) ピンおよび作動部には、定期的に注油を行って下さい。

■ 取扱いについて


1. 操作方法

- (1) クランプの取付けは、吊り荷の先がクランプ開口部の最奥部に当たるまで差し込んでから、Uハンドルをセットして下さい。
- (2) 吊上げの際は吊り荷が地面を離れた瞬間、ロープの巻上げを一時停止し、重心の状態や噛み込みを確認して、確実な状態で吊上げを開始して下さい。
- (3) 取外しの際はロープを緩め、Uハンドルのセットを外せば簡単にカムは開口します。

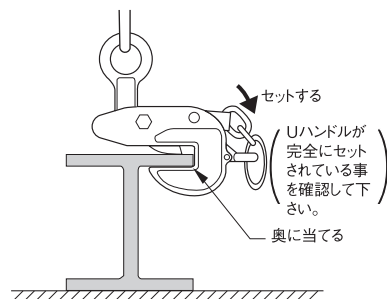


2. 吊上げ作業方法


- (1) 吊り荷の先がクランプ開口部の最奥部に当るまで充分差し込み、必ずUハンドルをセットしてから吊上げて下さい。
- (2) 必ず2点吊り以上を厳守し、なるべく天秤吊りにて作業して下さい。
なお、それぞれのロープの長さは必ず等分にして下さい。

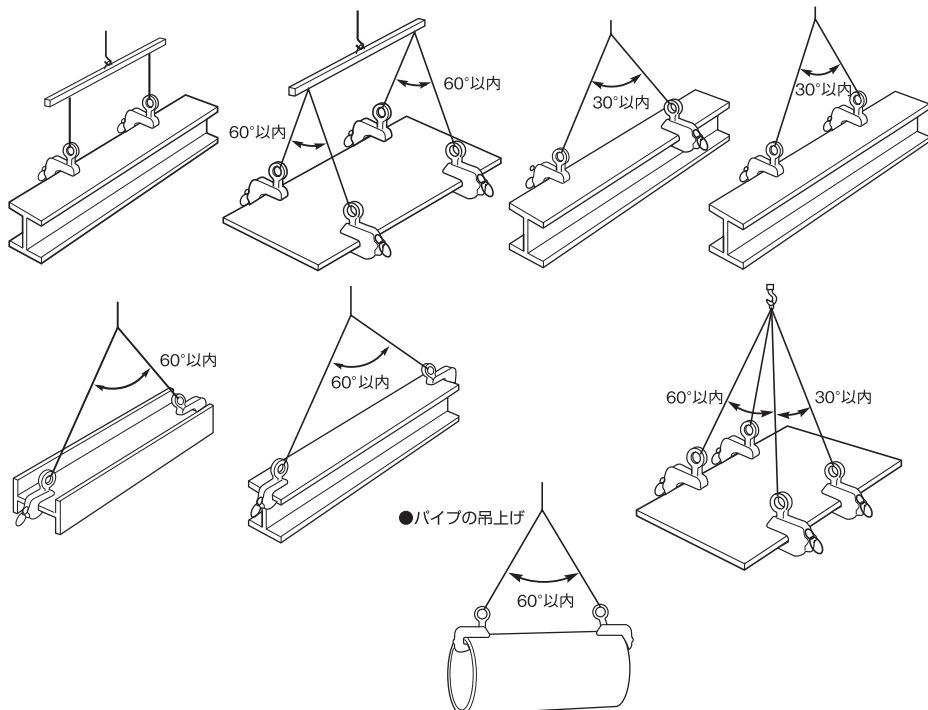


(4) 本クランプでは立吊りはできません。
立吊り作業には、必ず立吊クランプ
又はスクリーカムクランプを使用
して下さい。

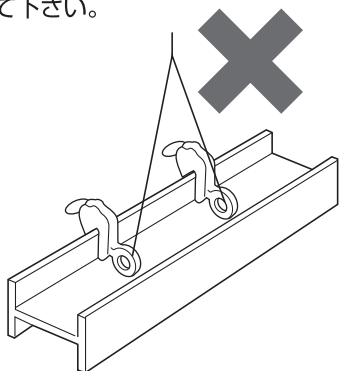


(5) 吊り荷の横つかみは厳禁です。クラ
ンプの締まる方向以外の力が作用し
てもクランプは噛み込みません。

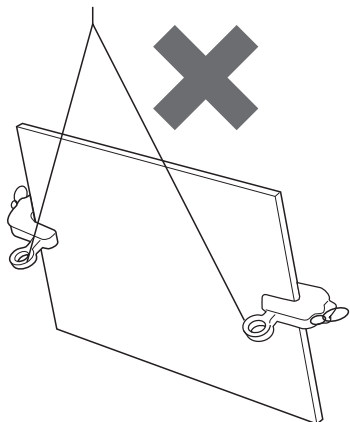


(6) 吊り荷を斜めに吊上げる時は、水平に対し
0°～45°迄として下さい。

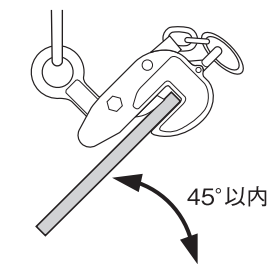

(7) 湾曲した鋼板などの吊上げには使
用しないで下さい。このような場合
にはスクリーカムクランプ(SCC
型)が最適です。

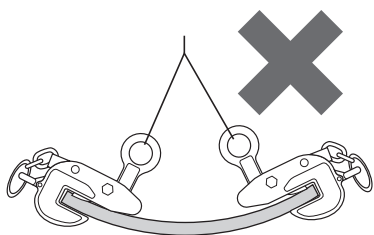

(8) 形鋼などの一時的な反転(引きし)
作業にも使用できます。

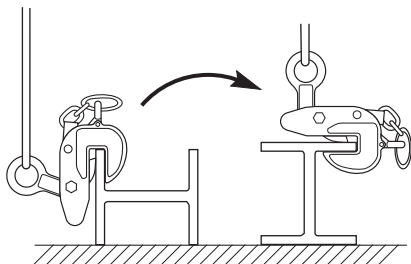


3.部品の分解・組立方法

(1)分解

①カムおよびシャックル

- ①カム用支持ボルトのナット部のスプリングピンを抜き取り、ナットを緩めて支持ボルトを本体より取外して下さい。(この場合、必ずカムは開放状態にしてから作業して下さい。)

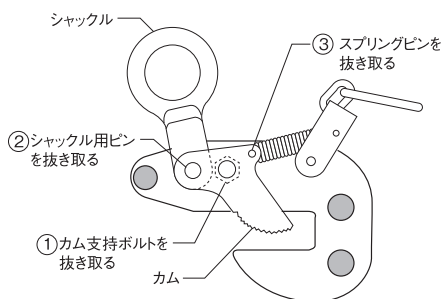


- ②シャックルおよびカムを本体より引き出し、シャックル用ピンを抜き、カムよりシャックルを取外して下さい。

- ③カムのばねを止めているスプリングピンを抜き取りカムを取外して下さい。


②ばね

ばねはUハンドル側のスプリングピンを抜き取れば外れます。

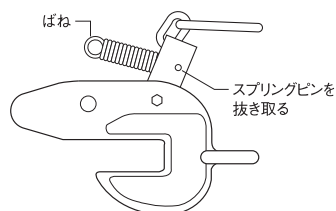

③Uハンドル

Uハンドル取付ボルトに六角棒スパナを差し込み、本体のUナット側にはめがねレンチ等をセットし、Uナットを緩めボルトを取外して下さい。両側のボルトを取外せばUハンドルは本体より外れます。

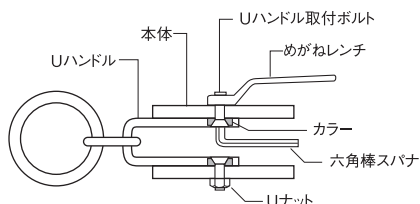

(2)組立

分解の場合と逆の順序で作業を行って下さい。



注 意

- ◆ 最大容量以内で使用して下さい。
- ◆ クランプ範囲内で使用して下さい。
- ◆ 鉄鋼材料以外の吊り荷には使用しないで下さい。
- ◆ 硬度の高い(30HRC以上)吊り荷には使用しないで下さい。
- ◆ 抜け勝手に勾配のある吊り荷には使用出来ません。
- ◆ 吊り荷や吊クランプに衝撃を与えないで下さい。
- ◆ 吊り荷の重ね吊りは出来ません。
- ◆ 使用前には必ず、カム・パッドの歯の目詰まりや、摩耗状態および、その他各部に異常がないか確認・点検を行って下さい。
- ◆ 改造しないで下さい。加熱・加工などをした場合は著しく品質(強度)の低下を招きます。

その他

補修部品・修理のお問い合わせについて






補修部品・修理を必要とされる場合は、本クランプの使用を中止し、その旨、裏表紙の(株)スーパーツールの各支店・営業所迄ご連絡下さい。




日常点検




作業の安全と能率低下を防ぐためにも日常の点検と手入れを実施して下さい。



1. 本体やカム・シャックル各部にきずおよび割れなどの破損がないか。
2. ボルト・ナットやピン類の取り付け状態はよいか。
3. 各部の作動および注油の状態はよいか。
4. カムの歯先の摩耗や欠損の有無、および歯の目詰まりがないか。
5. その他点検基準を参照下さい。

点検基準

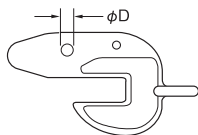部品名称	点検項目と方法	使用 限 界	処置												
本 体	<ul style="list-style-type: none">●きずや割れがないか。 (目視又はカラーチェック)●開口部が開いていないか。 (測定具)●カム支持ボルト穴の摩耗や変形がないか。 (測定具)●その他各部に変形やガタがないか。 (目視又は測定具)	<ul style="list-style-type: none">●目視等で確認された時。●AとBとの差が奥行100mmに対して5mm以上ある時。 (5%) ●基準寸法より0.5mm以上の変形がある時。 <table border="1" data-bbox="579 740 953 804"><tr><td>最大容量 (ton)</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>D (mm)</td><td>14.5</td><td>16.5</td><td>20.5</td><td>24.5</td><td>30.5</td></tr></table>●AとBとの差が2mm以上ある時。 	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	D (mm)	14.5	16.5	20.5	24.5	30.5	廃却
	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5									
D (mm)	14.5	16.5	20.5	24.5	30.5										
カ ム	<ul style="list-style-type: none">●歯先の摩耗程度はどうか。 (測定具)●歯底にきず・割れがないか。 (目視又はカラーチェック)	<ul style="list-style-type: none">●摩耗幅が0.5mm以上ある時。 ●目視等で確認された時。 	取替												

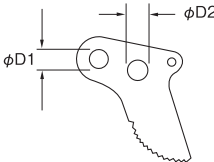部品名称	点検項目と方法	使用 限 界	処 置																		
カ ム	<p>●歯形の欠損がないか。 （目視）</p> <p>●支持ボルト穴およびピン穴の摩耗 や変形がないか。 （測定具）</p> <p>●ボルトおよびピン穴の摩耗。 （測定具）</p>	<p>●1山以上の欠損がある時。</p>  <p>●各々の穴径が円周上の1ヶ所でも下記表中の寸法以上 になった時。</p>  <table><tr><td>最大容量 (ton)</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>D1 (mm)</td><td>11.5</td><td>13.5</td><td>16.5</td><td>20.5</td><td>25.5</td></tr><tr><td>D2 (mm)</td><td>14.5</td><td>16.5</td><td>20.5</td><td>24.5</td><td>30.5</td></tr></table>	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	D1 (mm)	11.5	13.5	16.5	20.5	25.5	D2 (mm)	14.5	16.5	20.5	24.5	30.5	取替
最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5																
D1 (mm)	11.5	13.5	16.5	20.5	25.5																
D2 (mm)	14.5	16.5	20.5	24.5	30.5																
カム 支持ボルト ・ ナット	<p>●ボルト軸部の摩耗がないか。 （測定具）</p> <p>●きず・割れがないか。 （目視又はカラーチェック）</p> <p>●湾曲や変形がないか。 （目視又は測定具）</p> <p>●ねじ部の損傷がないか。 （目視）</p> <p>●ナット・スプリングピンの取り付 け状態はよいか。 （目視）</p>	<p>●軸部直径が円周上の1ヶ所でも下記表中の寸法以下に なった時。</p> <table><tr><td>最大容量 (ton)</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>直径 (mm)</td><td>13.5</td><td>15.5</td><td>19.5</td><td>23.5</td><td>29.5</td></tr></table> <p>●目視等で確認された時。</p> <p>●0.5mm以上の湾曲や変形がある時。</p>  <p>●ねじ山がつぶれ、ナットの取付け不良を起こす時。</p> <p>●破損、緩み、外れている時。</p>	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	直径 (mm)	13.5	15.5	19.5	23.5	29.5	取替						
最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5																
直径 (mm)	13.5	15.5	19.5	23.5	29.5																

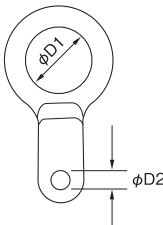部品名称	点検項目と方法	使用限界	処置																		
シャックル	<p>●きず・割れがないか。 (目視又はカラーチェック)</p> <p>●吊環部内径・ピン穴の摩耗や変形がないか。 (測定具)</p> <p>●曲がりがないか。 (目視又は測定具)</p>	<p>●目視等で確認された時。</p> <p>●穴径が円周上の1ヶ所でも下記表中の寸法以上になった時。</p>  <table><tr><th>最大容量 (ton)</th><th>0.5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th></tr><tr><th>D1 (mm)</th><td>41.0</td><td>51.0</td><td>61.0</td><td>71.0</td><td>81.0</td></tr><tr><th>D2 (mm)</th><td>11.5</td><td>13.5</td><td>16.5</td><td>20.5</td><td>25.5</td></tr></table> <p>●クランプ本体の中心線に対して5°以上の永久歪みがある時。</p> 	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	D1 (mm)	41.0	51.0	61.0	71.0	81.0	D2 (mm)	11.5	13.5	16.5	20.5	25.5	取替
	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5															
D1 (mm)	41.0	51.0	61.0	71.0	81.0																
D2 (mm)	11.5	13.5	16.5	20.5	25.5																
シャックル用ピン	<p>●軸部の摩耗がないか。 (測定具)</p> <p>●湾曲や変形がないか。 (目視又は測定具)</p>	<p>●軸部直径が円周上の1ヶ所でも下記表中の寸法以下になった時。</p> <table><tr><th>最大容量 (ton)</th><th>0.5</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>5</th></tr><tr><th>直径 (mm)</th><td>10.5</td><td>12.5</td><td>15.5</td><td>19.5</td><td>24.5</td></tr></table> <p>●0.5mm以上の湾曲や変形がある時。</p> 	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	直径 (mm)	10.5	12.5	15.5	19.5	24.5	取替						
最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5																
直径 (mm)	10.5	12.5	15.5	19.5	24.5																

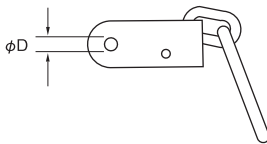部品名称	点検項目と方法	使用 限界	処置												
ば ね	<ul style="list-style-type: none">●Uハンドルをセットした時、カムに一定の初期荷重が働いているか。●両端フック部に割れや変形がないか。 (目視)●変形や延びがないか。 (目視または測定具)	<ul style="list-style-type: none">●変形などにより正常な反発力がなく、クランプ寸法0の状態ではUハンドルをセットした時、シャックルおよびカムの自重程度でくわえ部の隙間が1mm以上ある時。●フック部の内径が著しく摩耗したり、変形などでスプリングピンより外れる恐れのある時。●1mm以上の変形や全長が下記表中の寸法以上になった時。 <div></div> <table><tr><td>最大容量 (ton)</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>L (mm)</td><td>72.0</td><td>76.0</td><td>88.5</td><td>100.5</td><td>114</td></tr></table>	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	L (mm)	72.0	76.0	88.5	100.5	114	取替
最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5										
L (mm)	72.0	76.0	88.5	100.5	114										
Uハンドル	<ul style="list-style-type: none">●ボルト穴の摩耗や変形がないか。 (測定具)●各部に変形などがないか。 (目視)	<ul style="list-style-type: none">●穴径が円周上の1ヶ所でも下記表中の寸法以上になった時。 <table><tr><td>最大容量 (ton)</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>D (mm)</td><td>12.7</td><td>12.7</td><td>16.7</td><td>16.7</td><td>16.7</td></tr></table> <div></div> <ul style="list-style-type: none">●ハンドルの動きがスムーズでない時。	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	D (mm)	12.7	12.7	16.7	16.7	16.7	取替
最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5										
D (mm)	12.7	12.7	16.7	16.7	16.7										
Uハンドル 取付ボルト ・ カ ラ ー ・ ナ ッ ト	<ul style="list-style-type: none">●ボルトおよびカラー軸径の摩耗はないか。 (測定具)●変形がないか。 (目視)●ナットの取り付け状態はよいか。 (目視)	<ul style="list-style-type: none">●軸部直径が円周上の1ヶ所でも下記表中の寸法以下になった時。 <table><tr><td>最大容量 (ton)</td><td>0.5</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>5</td></tr><tr><td>直径 (mm)</td><td>7.5</td><td>7.5</td><td>9.5</td><td>9.5</td><td>9.5</td></tr></table> <ul style="list-style-type: none">●Uハンドルの動きがスムーズでない時。●破損・緩み・外れている時。	最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5	直径 (mm)	7.5	7.5	9.5	9.5	9.5	取替
最大容量 (ton)	0.5	1	2	3	5										
直径 (mm)	7.5	7.5	9.5	9.5	9.5										

スーパークランプ (HLC-U) 定期自主点検記録

品番: 最大容量: 製造番号: 使用開始日: 年 月 日

点検要領は前頁の点検基準を参考に行ってください。

[illegible]

記号	点検内容
レ	点検して異常なし
T	締付整備をして異常なし
L	注油をして異常なし
C	清掃をして異常なし
○	部品を交換して異常なし
×	使用限界を超えている

- 点検の頻度は各事業所で独自に日時を決めて定期的に行って下さい。
- 上記表中の各部品の点検の結果、左表の該当する点検内容の記号を書込んで下さい。
- 点検の結果、各部品に1つでも×の項目があった場合、総合判定は×として下さい。その場合、クランプの使用は出来ません。(×の項目を修理してから再度点検を行い総合判定で○となった後、使用を再開して下さい)

株式会社 **スーパーツール**
<https://www.supertool.co.jp/>



- | | | | |
|--------------------------------|---|---------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> 本社・工場 | 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 | TEL.072-236-5521(代) | FAX.072-236-5785 |
| <input type="checkbox"/> 大阪支店 | 〒599-8243 大阪府堺市中区見野山158番地 | TEL.072-236-5526(代) | FAX.072-236-3817 |
| <input type="checkbox"/> 東京支店 | 〒142-0041 東京都品川区戸越3丁目4-18
ゴールドステージビル4F | TEL.03-5750-2341(代) | FAX.03-5750-2347 |
| <input type="checkbox"/> 名古屋支店 | 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山1丁目2-4 | TEL.052-323-0701(代) | FAX.052-323-0720 |
| <input type="checkbox"/> 札幌 | 〒003-0029 札幌市白石区平和通3丁目北4-20 | TEL.011-864-3581 | FAX.011-864-3590 |
| <input type="checkbox"/> 仙台 | 〒984-0831 仙台市若林区沖野2丁目8-5 | TEL.022-294-1922 | FAX.022-285-1513 |
| <input type="checkbox"/> 新潟 | 〒950-0855 新潟市東区江南2丁目6-2 | TEL.025-287-5353 | FAX.025-287-6003 |
| <input type="checkbox"/> 北関東 | 〒337-0004 さいたま市見沼区卸町2丁目6-9 | TEL.048-682-5000 | FAX.048-682-5059 |
| <input type="checkbox"/> 広島 | 〒733-0012 広島市西区中広町2-14-27 | TEL.082-293-5570 | FAX.082-293-5531 |
| <input type="checkbox"/> 福岡 | 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南3-10-23 | TEL.092-431-1897 | FAX.092-431-1909 |